


ЗАДЕЛКА ОТКРЫТЫХ ТОРЦОВ У ТРУБОПРОВОДОВ

Вырежьте с помощью пробойника круглую заглушку нужного диаметра из остатков листового материала "K-FLEX".

Нанесите клей "K-FLEX" на соединяемые поверхности изоляций и вставьте заглушку в изоляционную трубку.

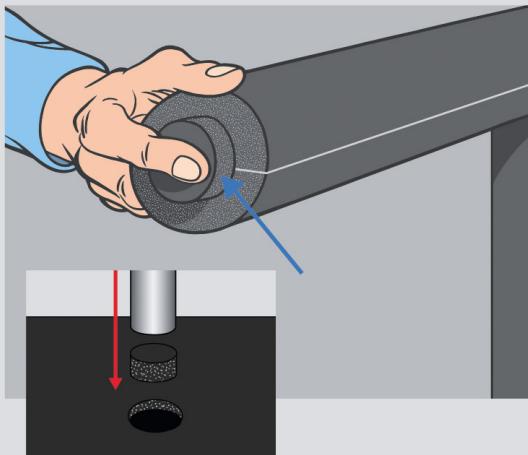

ИЗОЛЯЦИЯ Y-ОБРАЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ


a) Отрежьте кусок трубы "K-FLEX" необходимой длины.

b) Пробейте пробойником нужного диаметра отверстие под углом соединения труб.

c) Разрежьте трубку вдоль через центр отверстия. Оденьте на трубопровод и склейте шов kleem "K-FLEX".

d) Отрежьте второй кусок трубы "K-FLEX" необходимой длины. Сделайте на его торце под углом соединения труб U - образное углубление (лучше выполнить его глубже, чем требуется, нежели мельче). Разрежьте трубку вдоль.

e) Оденьте изоляцию на отвод. Присоедините трубку "K-FLEX" с вырезанным торцом к изоляции трубопровода, как показано на рисунке. Тщательно склейте их вместе.

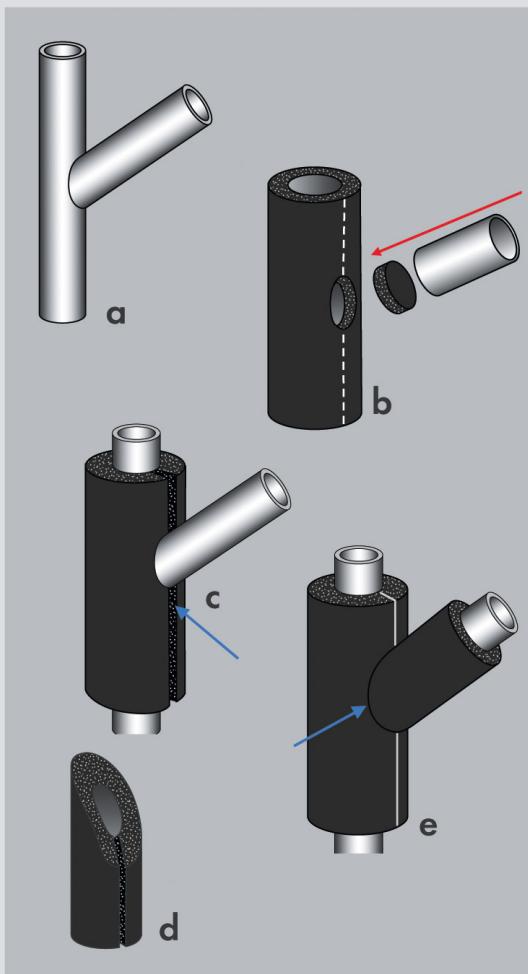



ИЗОЛЯЦИЯ НЕТИПОВЫХ УЧАСТКОВ

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗГИБОВ
ТРУБОПРОВОДА С
ПОМОЩЬЮ СЕГМЕНТНОЙ
ИЗОЛЯЦИОННОЙ КРИВОЙ.

В случае, если изоляционную трубку невозможно натянуть на изгиб трубопровода, подойдет данный метод изоляции.





1 Возмите трубку "K-FLEX" нужного диаметра длиной достаточной для изоляции изгиба. Разрежьте ее на 3-5 сегментов под одним и тем же углом. При этом для изгиба под 90° сумма этих углов должна равняться 90° .

Для выполнения этой операции используйте столярное стусло "K-FLEX" и нож с длинным лезвием.

2 Разверните каждый второй сегмент на 180° так, чтобы образовался необходимый угол.


3 Склейте вместе все составные части угла. После того, как клей просохнет, аккуратно прорежьте сегментный изоляционный угол вдоль внутренней стороны.

4 Оденьте угол на изгиб трубы и нанесите клей на оба края разреза. Дайте kleю подсохнуть, затем соедините края и сильно сожмите на очень короткое время. Тщательно приклейте края угла к остальной изоляции по линиям а, б.

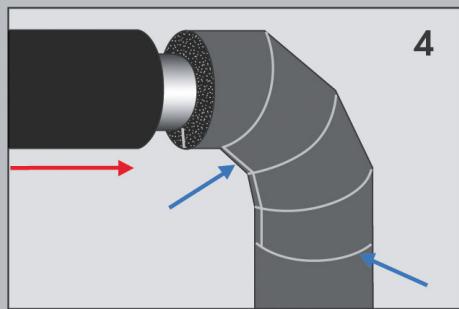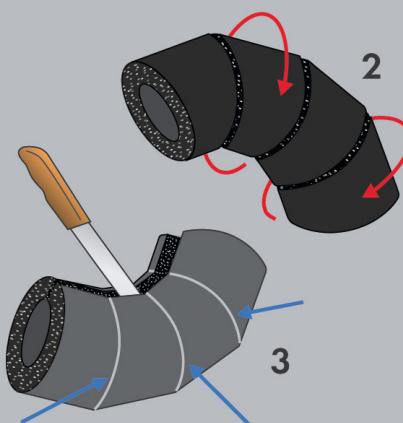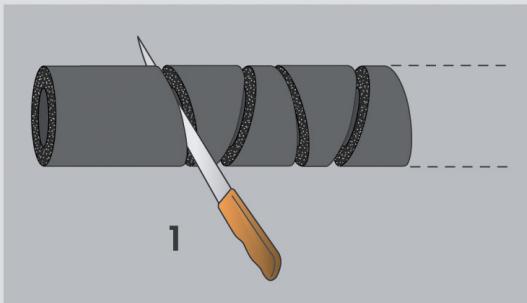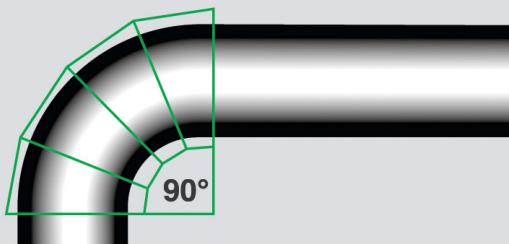

СОЕДИНЕНИЯ ПОД УГЛОМ БОЛЕЕ 90°

Вначале выполните изоляцию примыкающих к соединению участков трубопровода.

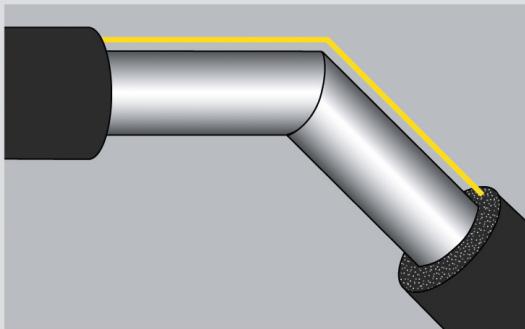

1) Измерьте длину углового участка, подлежащего изолированию. Отрежьте кусок изоляционной трубы "K-FLEX" нужного диаметра, немного большей длины, чем измеренный участок. Начертите посередине отрезанного куска две параллельные линии на расстоянии друг от друга равном внешнему радиусу этой трубы. Проведите линию A - B, как показано на рисунке.

2) Разрежьте изоляцию "K-FLEX" по линии A-B. Разверните одну часть трубы относительно другой так, чтобы образовался нужный угол. Склейте угол kleem "K-FLEX".

3) После того как клей просохнет, аккуратно прорежьте изоляционный угол вдоль внутренней стороны. Точно промерьте длину изготовленной секции, отрежьте излишки материала, оставляя небольшие припуски (2мм).

4) Оденьте угол на изгиб трубы и нанесите клей на оба края разреза. Дайте kleю подсохнуть, затем соедините края и сильно сожмите на очень короткое время. Тщательно приклейте края угла к остальной изоляции трубопровода.

